

## ■ 参考特性 Reference Characteristics

モータサイズ Motor Size	SMF25 - 96
ステップ数 Number of Steps per Rotation	96 (3.75° / Step)
励磁方式 Drive Method	2 - 2 相 2 - 2 PHASE
駆動方式 Drive Circuit	バイポーラ定電流 BIPOLAR CONST. Curr.
駆動電圧 Drive Voltage	24 [V]
電流／相 Current / Phase	300 [mA] / 相
巻線抵抗／相 Coil Resistance / Phase	15.2 [Ω]
駆動 IC Drive IC	MTD2003
マグネット材質 Magnet Material	等方性フェライト焼結 (B13) Isotropy ferrite sintered magnet (B13) ネオジウム鉄ボンド (N51) Nd-Fe-B bonded magnet (N51)
絶縁抵抗値 Insulation Resistance	100M [Ω] MIN
絶縁耐圧 Dielectric Strength	AC 500 [V] 1 [min]
絶縁種 Class of Insulation	CLASS E (リード線を除く except lead wire)
動作温度範囲 Operating Temp.	- 10 [°C] ~ 50 [°C]
保存温度範囲 Storage Temp.	- 30 [°C] ~ 80 [°C]
動作湿度範囲 Operating Hum.	5 [%] RH ~ 90 [%] RH

※バイポーラのみ。ユニポーラはありません。  
Bipolar only. Unipolar is not available.




PM Type

Motors

## ■ 用途 Applications


OA 機器：プリンタ、スキャナ  
OA Equipment : Printers / Scanners

## ■ トルク特性 Torque Characteristics

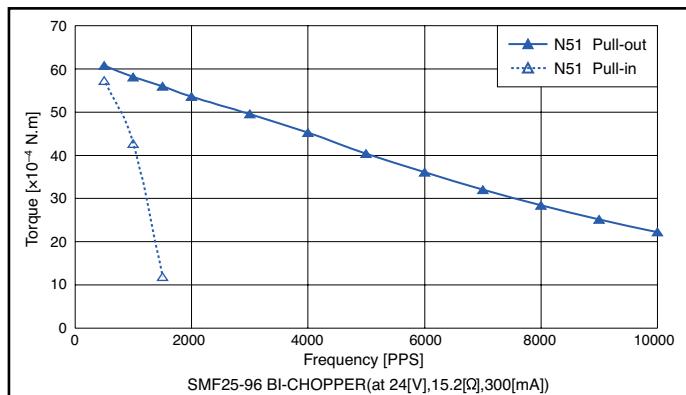

このトルク値は一般参考値です。ご使用の際には放熱条件やデューティーにより温度上昇が異なりますので、実機での熱条件を考慮してモータを選定下さい。  
These torque values are reference only. Heat radiation conditions and temperature rise effect by duty are different on each equipment, therefore please select motors after considering the actual equipment.

## ■ モータ外観寸法 Dimensions

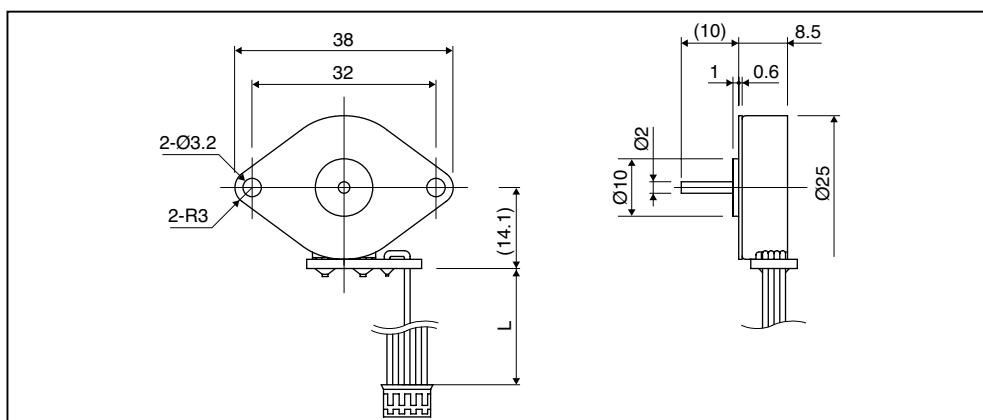

在庫状況及び受注ロットについては、弊社営業にお問合せ下さい。仕様については予告なく変更する場合がございます。  
Please contact our sales for inventory and lot information. Specification may be changed without notice.